

DEFENSE INCENDIE VERIFICATION DES HYDRANTS

GUENIN

Exercice 2019

Sommaire

1. LA SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE.....3
2. LES FICHES DE VIE DES HYDRANTS5
3. TRAVAUX A EFFECTUER SUR LES HYDRANTS26

Nombre total d'hydrant sur la commune : 31 (PI : 21 Pui : 10)

	Nombre d'intervention	Nombre d'hydrant concerné
Nombre de vérification d'hydrant dans l'année	21	21 (PI : 21)
Nombre d'entretien d'hydrant dans l'année	21	21 (PI : 21)
Nombre d'hydrant atteignant le débit requis	19	



PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE.

1. LA SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE

N°	Diamètre / Marque / Modèle	Adresse	Date mesure	Pression statique en Bar	Débit mesuré en m3/h	Pression dynamique au débit mesuré en bar	Débit requis (1)	Date entretien
560740001	100 / Pont-a-mousson / Tri ajax	TALBÉDÉVY	18 juil 2019	2.4	66	1.4	Oui	18 juil 2019
560740002	100 / Pont-a-mousson / Tri ajax	BODIMON / KERVIHAN	19 juil 2019	5.8	62	3.0	Oui	19 juil 2019
560740003	100 / Bayard / Inconnu	ZA DE KERMARTIN	17 juil 2019	2.0	43	1.0	Non	17 juil 2019
560740004	100 / Pont-a-mousson / Hydro	SCODEGUY RTE KERCHASSIC	18 juil 2019	3.0	61	1.0	Oui	18 juil 2019
560740005	100 / Pont-a-mousson / Hydro	KERCHASSIC VILLAGE	18 juil 2019	3.6	61	1.0	Oui	18 juil 2019
560740006	100 / Pont-a-mousson / Hydro	KERVERGER VILLAGE	18 juil 2019	4.5	62	1697.0	Oui	18 juil 2019
560740007	100 / Inconnu / Inconnu	KERVEGUEN	18 juil 2019	6.2	62	3.1	Oui	18 juil 2019
560740008	100 / Pont-a-mousson / Hermes	CARREFOUR RTE DE LANVAUD - RD 197	19 juil 2019	3.0	61	1.7	Oui	19 juil 2019
560740009	100 / Bayard / Emeraude	PLACE DE LEGLISE	19 juil 2019	7.8	63	5.7	Oui	19 juil 2019
560740010	100 / Pont-a-mousson / Tri ajax	CARREFOUR RUE ST IVY ET RUE ST GUEN	22 juil 2019	7.4	62	5.4	Oui	22 juil 2019
560740011	80 / S.m.h.m / Orion	LOT GUERVELIN	22 juil 2019	6.8	40	1.2	Oui	19 juil 2019
560740012	100 / Bayard / Emeraude	SALLE MULTIFONCTIONS	18 juil 2019	6.2	63	3.0	Oui	19 juil 2019
560740013	100 / Bayard / Emeraude	PI : 56074 013;	18 juil 2019	8.0	5	62.0	Non	18 juil 2019
560740014	100 / Bayard / Inconnu	PI : 56074 014;	19 juil 2019	9.3	68	7.2	Oui	19 juil 2019
560740015	100 / Bayard / Emeraude	BONVALLON	19 juil 2019	5.9	66	4.6	Oui	19 juil 2019
560740016	100 / Bayard / Emeraude	KOH COET sur DN 500 F	22 juil 2019	6.5	63	5.6	Oui	22 juil 2019
560740017	100 / Pont-a-mousson / Hermes	ROUTE DE LA LANDE DE TELLENE	19 juil 2019	2.5	64	1.7	Oui	19 juil 2019
560740018	100 / Pont-a-mousson / Hermes	ANCIENNE RN 24,FACE USINE FLOCH	19 juil 2019	2.1	61	1.4	Oui	19 juil 2019
560740019	100 / Pont-a-mousson / Hermes	BONVALLON - ENTRE USINE FLOCH ET RESTAURANT	19 juil 2019	2.1	64	1.2	Oui	19 juil 2019
560740020	100 / Pont-a-mousson / Hermes	BONVALLON - FACE RESTAURANT	19 juil 2019	1.7	61	2.2	Oui	19 juil 2019
560740021	100 / Pont-a-mousson / Inconnu	PI : 56074 021;	17 juil 2019	2.1	63	1.3	Oui	17 juil 2019

2. LES FICHES DE VIE DES HYDRANTS

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740001

Adresse : GUENIN

TALBEDIVY


Identifiant Exploitant :HYD_0020118109 Lat: 47.90557 Long: -3.00334

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Tri ajax
 Diamètre : 100
 Date pose : 03/02/1975
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Pvc

Mesures	18/07/2019		
	10:53		
Pression statique	2.4		
Débit mesuré en m3/h	66		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.4		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

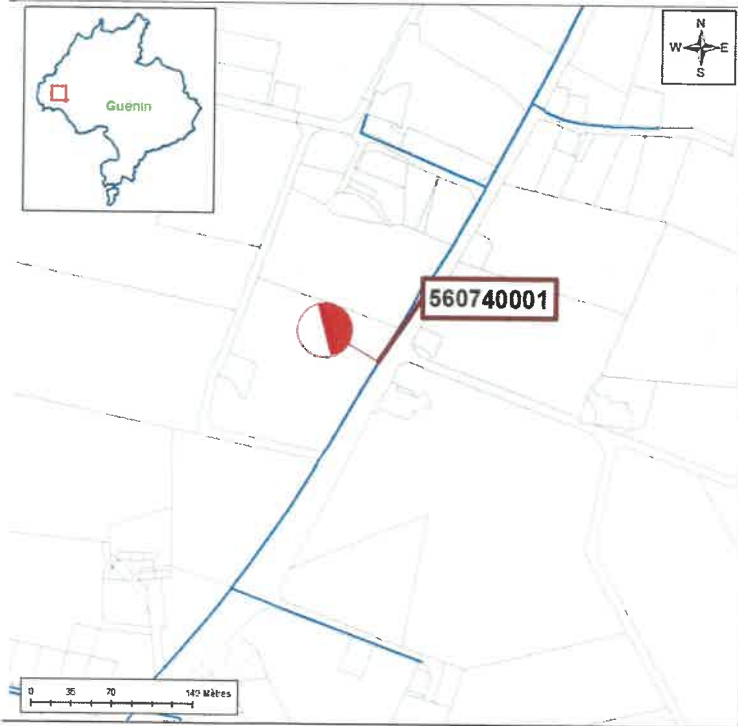

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI - Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
18/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI - Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
23/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI - Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
17/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI - Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740002

Adresse : GUENIN

BODIMON / KERVIHAN


Identifiant Exploitant :HYD_0020118103 Lat: 47.90825 Long: -2.99278

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Tri ajax
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1965
 Diamètre/Nature canalisation : 125 / Fonte

Mesures	19/07/2019 10:02		
Pression statique	5.8		
Débit mesuré en m3/h	62		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture

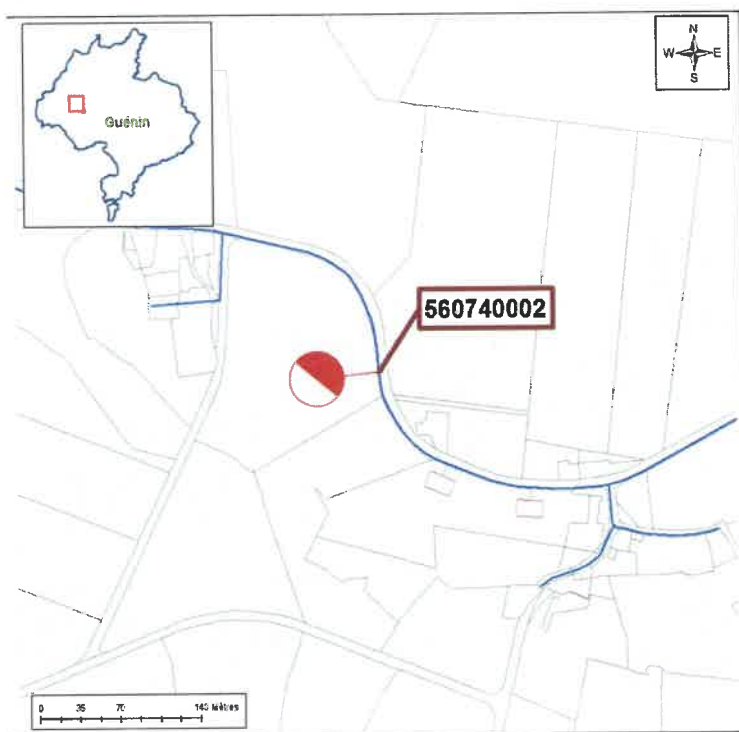

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Graissage vis de manœuvre	
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manœuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manœuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manœuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740003

Adresse : GUENIN

ZA DE KERMARTIN


Identifiant Exploitant :HYD_0020118110 Lat: 47.91885 Long: -2.99367

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard /
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 110 / Pvc

Mesures	17/07/2019 17:35		
Pression statique	2		
Débit mesuré en m3/h	43		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

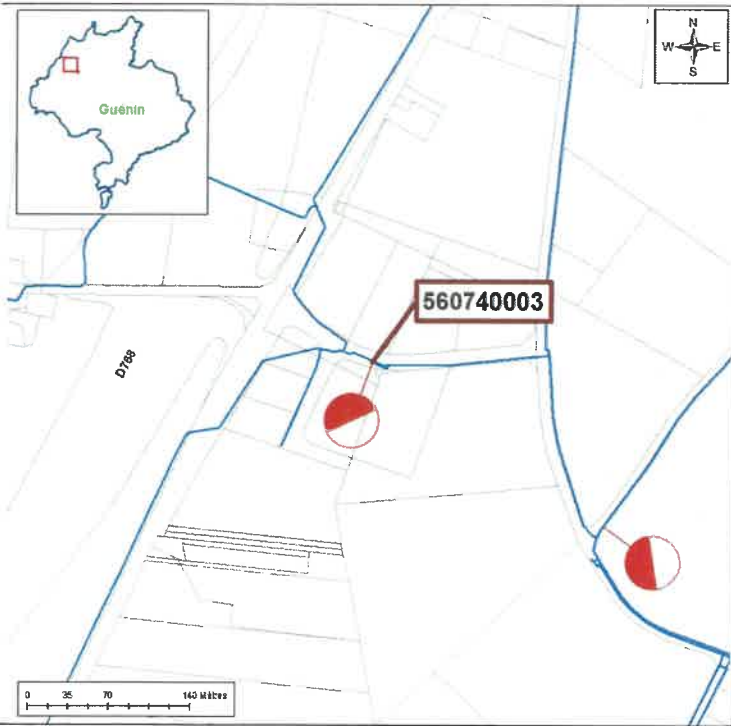

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
17/07/2019	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
17/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manœuvre Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manœuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manœuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	numéro à réaliser sur hydrant + Bouchon diamètre 100 à changer

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740004

Adresse : GUENIN

SCODEGUY RTE KERCHASSIC


Identifiant Exploitant :HYD_0020118104 Lat: 47.91769 Long: -2.99085

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hydro
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1977
 Diamètre/Nature canalisation : 160 / Pvc

Mesures	18/07/2019 11:22		
Pression statique	3		
Débit mesuré en m3/h	61		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture

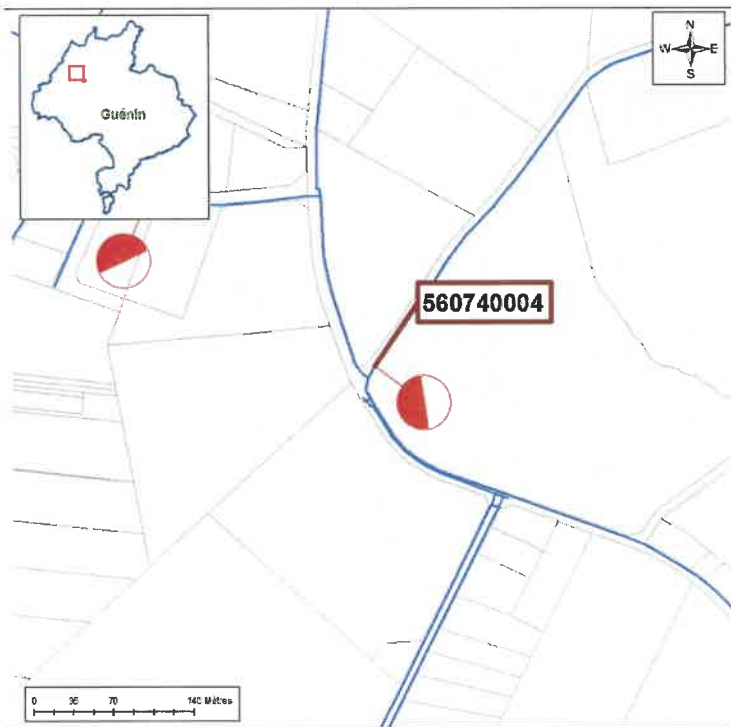

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
18/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	capot à renouvelée + peinture à prévoir. ,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740005

Adresse : GUENIN

KERCHASSIC VILLAGE


Identifiant Exploitant :HYD_0020118106 Lat: 47.92197 Long: -2.98389

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hydro
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1977
 Diamètre/Nature canalisation : 160 / Pvc

Mesures	18/07/2019 11:50		
Pression statique	3.6		
Débit mesuré en m3/h	61		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture

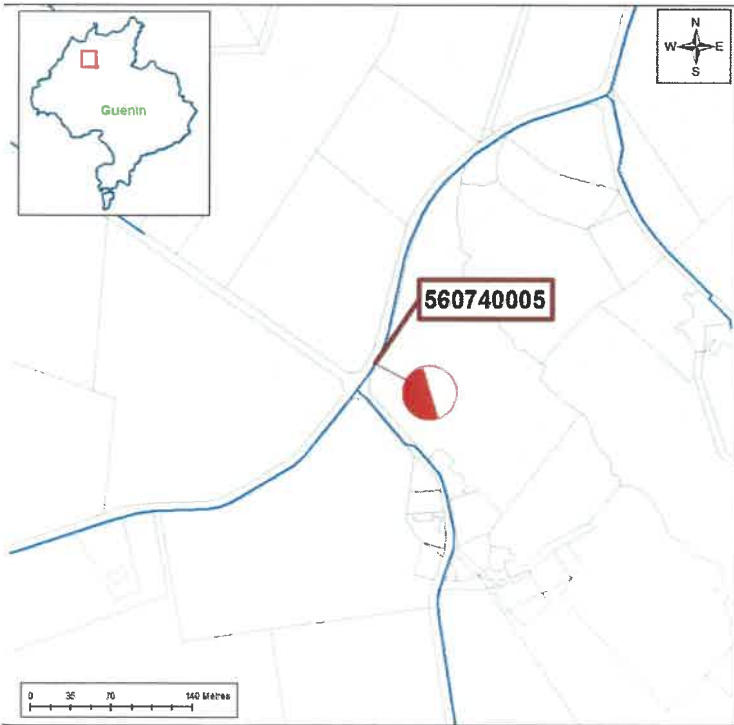


Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
18/07/2019	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Purge du réseau Contrôle du débit / pression	
23/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Manœuvre du PI Contrôle de la purge	capot à renouvelé,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740006

Adresse : GUENIN	
KERVERGER VILLAGE	
Identifiant Exploitant :HYD_0020118107 Lat: 47.92822 Long: -2.97221	
Caractéristiques :	
Nature :	Poteau d'incendie
Marque / Modèle :	Pont-a-mousson / Hydro
Diamètre :	100
Date pose :	01/01/1977
Diamètre/Nature canalisation :	160 / Pvc

Mesures	18/07/2019 14:29		
Pression statique	4.5		
Débit mesuré en m3/h	62		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1697		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

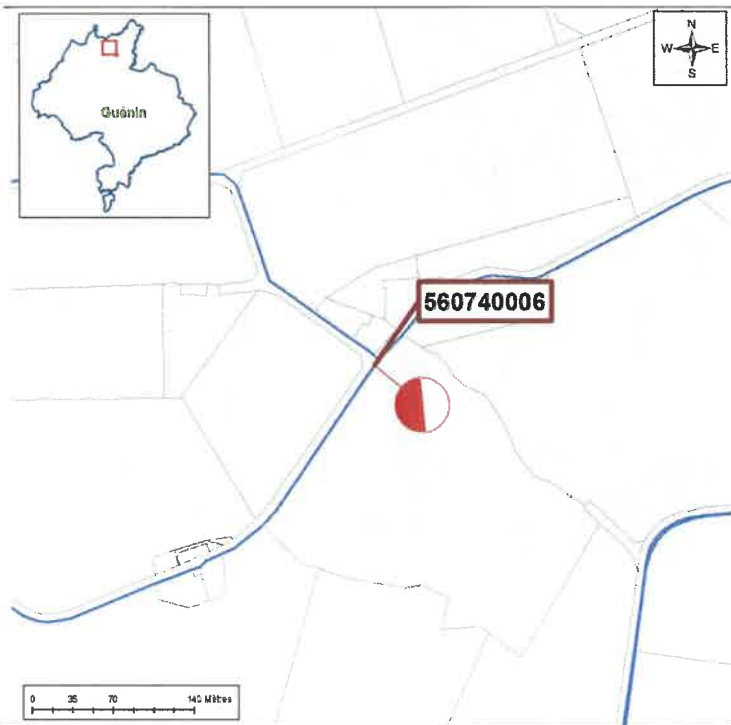

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
18/07/2019	Vérification PI / BI	Graissage vis de manoeuvre Contrôle du débit / pression Purge du réseau	qy,hk je sw,hhlhwwhhlhwwsvv
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740007

Adresse : GUENIN

KERVEGUEN


Identifiant Exploitant :HYD_0020118108 Lat: 47.93038 Long: -2.96516

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle :
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1977
 Diamètre/Nature canalisation : 160 / Pvc

Mesures	18/07/2019		
	15:41		
Pression statique	6.2		
Débit mesuré en m3/h	62		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	3.1		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

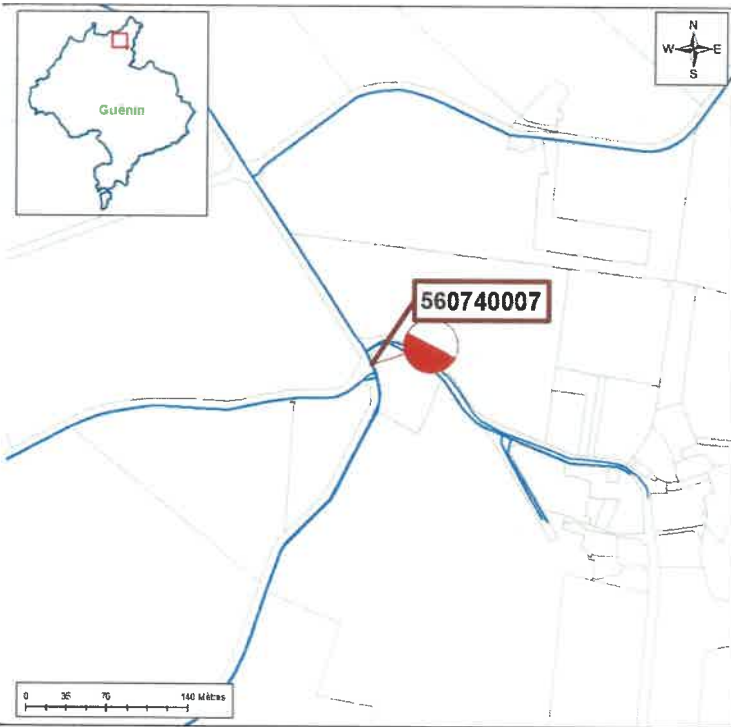

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Contrôle du clapet Manoeuvre du PI Contrôle de la purge	
18/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Purge du réseau Manoeuvre du PI	
21/02/2018	Entretien PI	Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740008

Adresse : GUENIN

CARREFOUR RTE DE LANVAUD - RD 197


Identifiant Exploitant :HYD_0020118105 Lat: 47.9021 Long: -2.99565

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hermes
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1978
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Fonte

Mesures	19/07/2019 10:29		
Pression statique	3		
Débit mesuré en m3/h	61		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Numérotation à réaliser sur hydrant

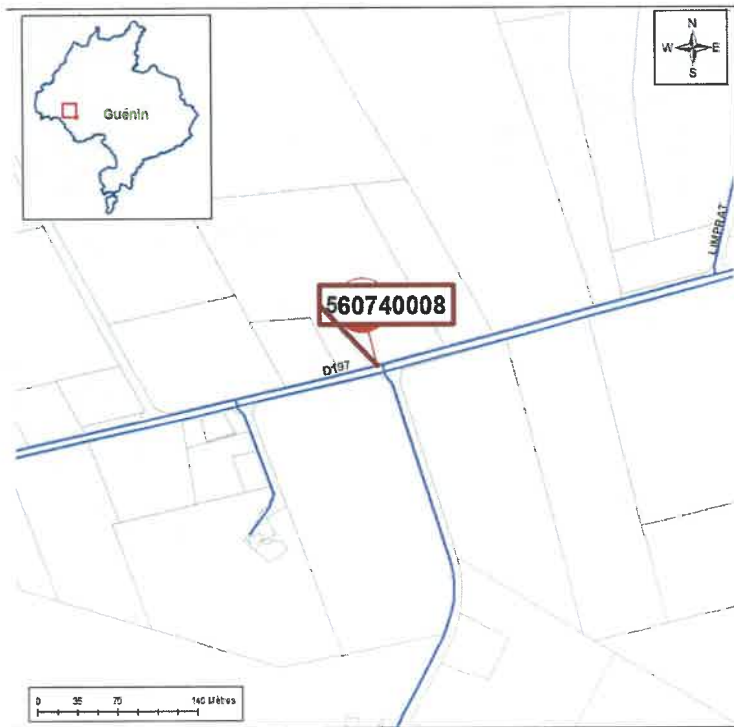

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	numéro à réaliser sur hydrant .

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740009

Adresse : GUENIN

PLACE DE LEGLISE


Identifiant Exploitant :HYD_0020118100 Lat: 47.90728 Long: -2.98054

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1965
 Diamètre/Nature canalisation : 25 / Polyéthylène

Mesures	19/07/2019		
	08:56		
Pression statique	7.8		
Débit mesuré en m3/h	63		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	5.7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture

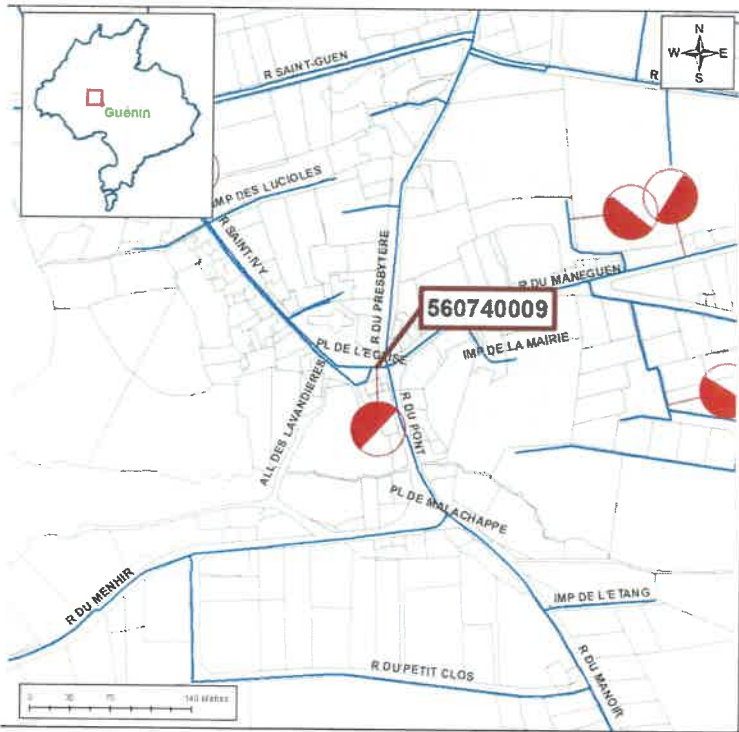

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
19/07/2019	Vérification PI / BI	Manoeuvre du PI Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
21/02/2018	Entretien PI	Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740010

Adresse : GUENIN

CARREFOUR RUE ST IVY ET RUE ST GUEN


Identifiant Exploitant :HYD_0020118101 Lat: 47.90913 Long: -2.98322

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Tri ajax
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 80 / Fonte

Mesures	22/07/2019 14:51		
Pression statique	7.4		
Débit mesuré en m3/h	62		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	5.4		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Etanchéité de la tête à reprendre

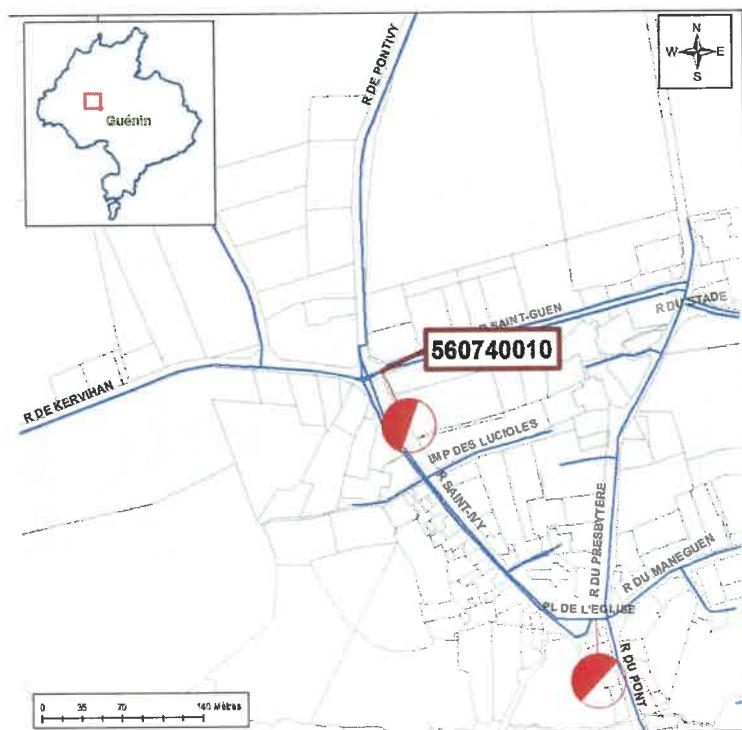

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
22/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
23/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740011

Adresse : GUENIN

LOT GUERVELIN


Identifiant Exploitant : HYD_0020118099 Lat: 47.90715 Long: -2.97714

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : S.m.h.m / Orion
 Diamètre : 80
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 110 / Pvc

Mesures	22/07/2019		
	14:16		
Pression statique	6.8		
Débit mesuré en m3/h	40		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

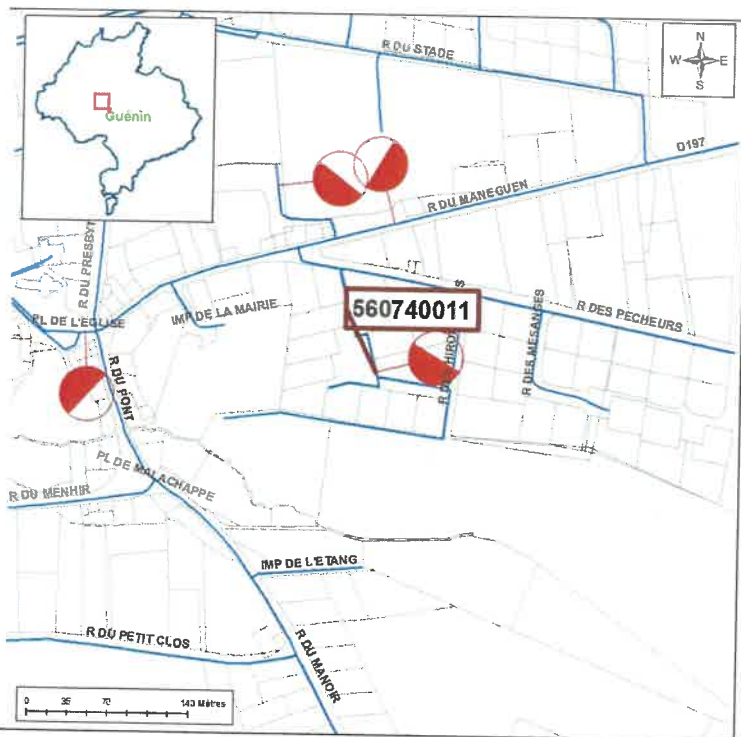

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage du verrou Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740012

Adresse : GUENIN

SALLE MULTIFONCTIONS


Identifiant Exploitant : HYD_0020118102 Lat: 47.90855 Long: -2.97845

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 110 / Pvc

Mesures	18/07/2019 15:39		
Pression statique	6.2		
Débit mesuré en m3/h	63		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

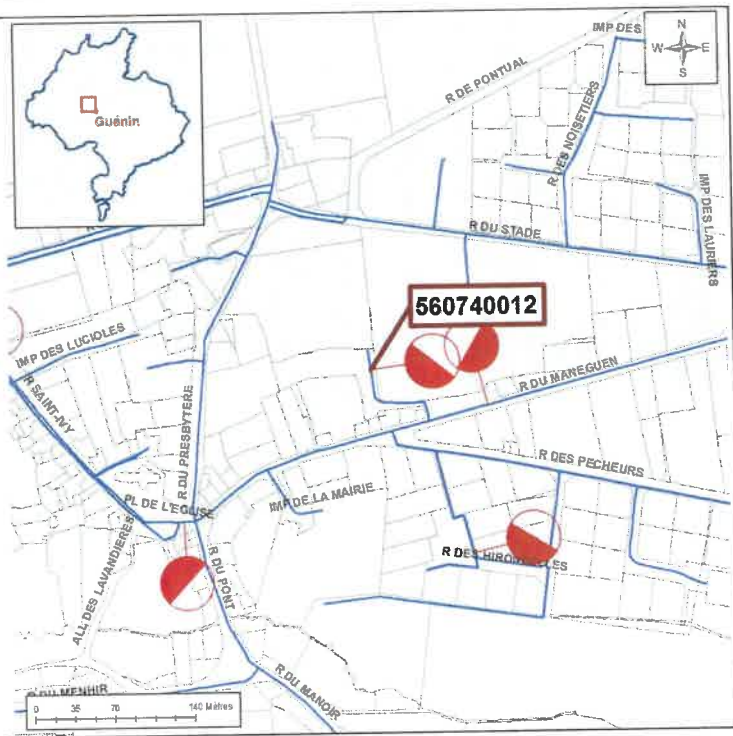

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Entretien PI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	Pression Statique = 7.8 Bar 7.8 p statique. 60m3/h à p=4 ..
18/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Purge du réseau Manœuvre du PI	
23/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
24/03/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740013

Adresse : GUENIN

PI : 56074 013;


Identifiant Exploitant :HYD_0020118115 Lat: 47.90833 Long: -2.97706

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 125 / Pvc

Mesures	18/07/2019 14:54		
Pression statique	8		
Débit mesuré en m3/h	4.5		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	62		
Débit requis	Non		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Refaire peinture
 Numérotation à réaliser sur hydrant

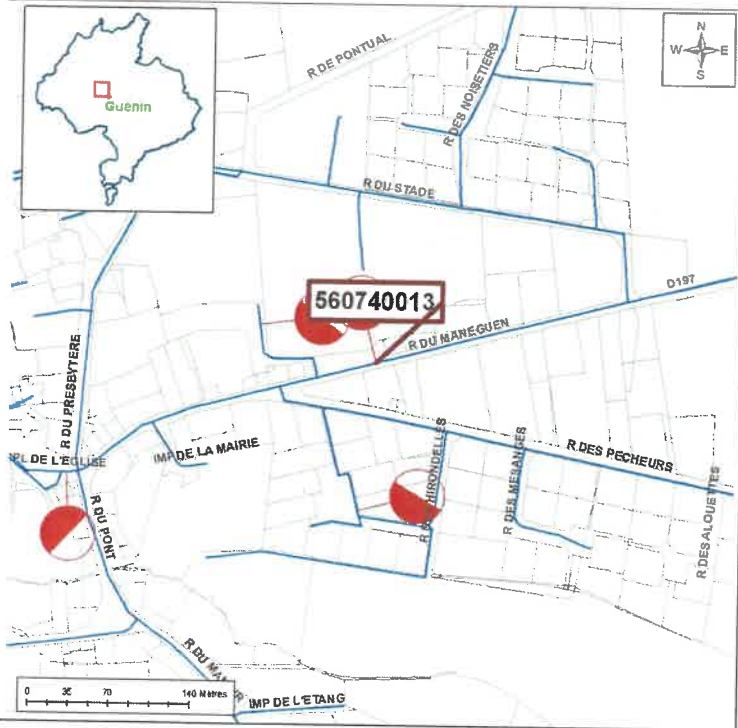

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
18/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
18/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Purge du réseau Manoeuvre du PI	
21/02/2018	Entretien PI	Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	numéro à réaliser hydrant,

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740014

Adresse : GUENIN

PI : 56074 014;


Identifiant Exploitant : HYD_0020163942 Lat: 47.90021 Long: -2.95421

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard /
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/08/1990
 Diamètre/Nature canalisation : 500 / Fonte

Mesures	19/07/2019 11:24		
Pression statique	9.3		
Débit mesuré en m3/h	68		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	7.2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

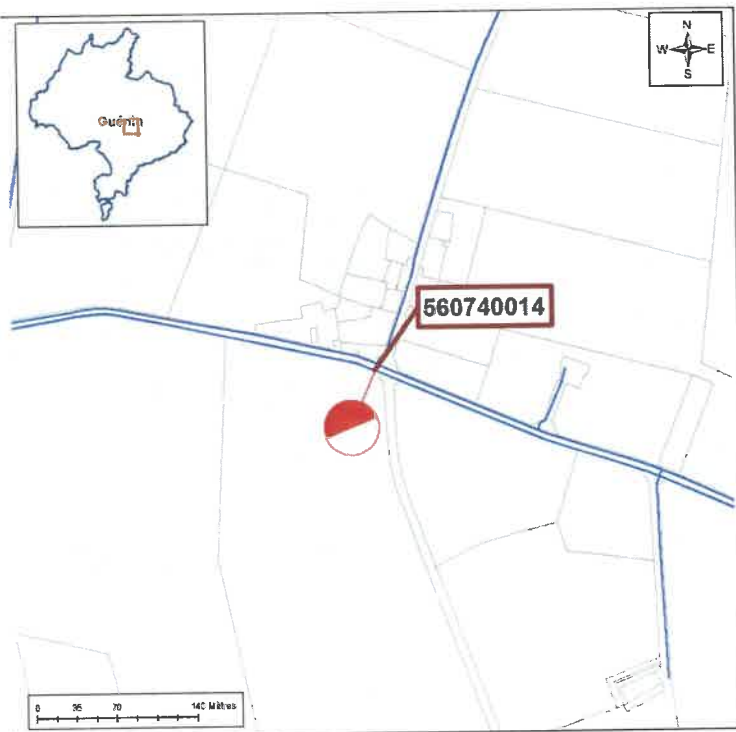

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau Manœuvre du PI	
19/07/2019	Entretien PI	Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740015

Adresse : GUENIN

BONVALLON


Identifiant Exploitant : HYD_0020118116 Lat: 47.8967 Long: -2.94029

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 110 / Pvc

Mesures	19/07/2019		
	15:04		
Pression statique	5.9		
Débit mesuré en m3/h	66		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	4.6		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

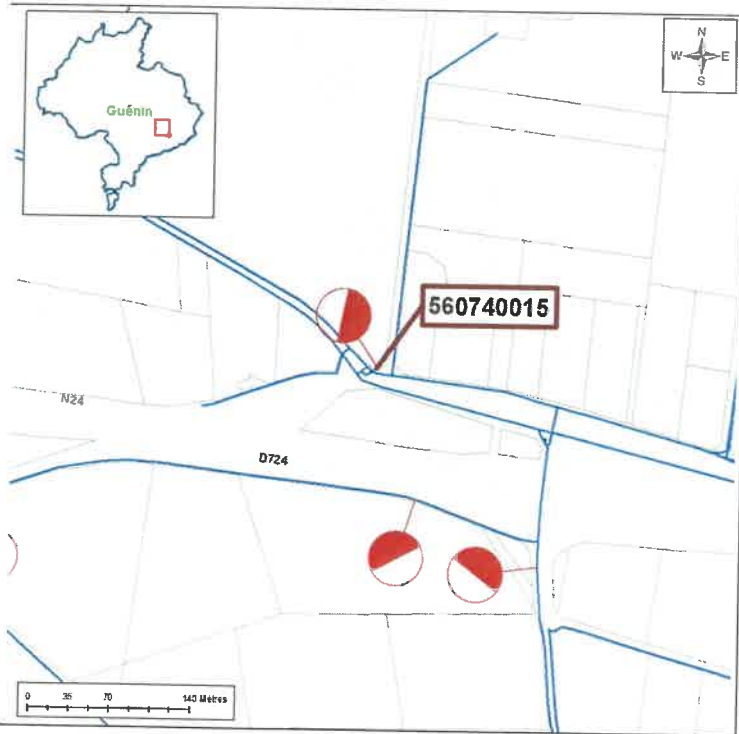

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Graissage des bouchons	
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Graissage des bouchons Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740016

Adresse : GUENIN

KOH COET sur DN 500 F


Identifiant Exploitant : HYD_0020118117 Lat: 47.89655 Long: -2.92409

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Bayard / Emeraude
 Diamètre : 100
 Date pose : 01/01/1990
 Diamètre/Nature canalisation : 500 / Fonte

Mesures	22/07/2019		
	15:29		
Pression statique	6.5		
Débit mesuré en m3/h	63		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	5.6		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

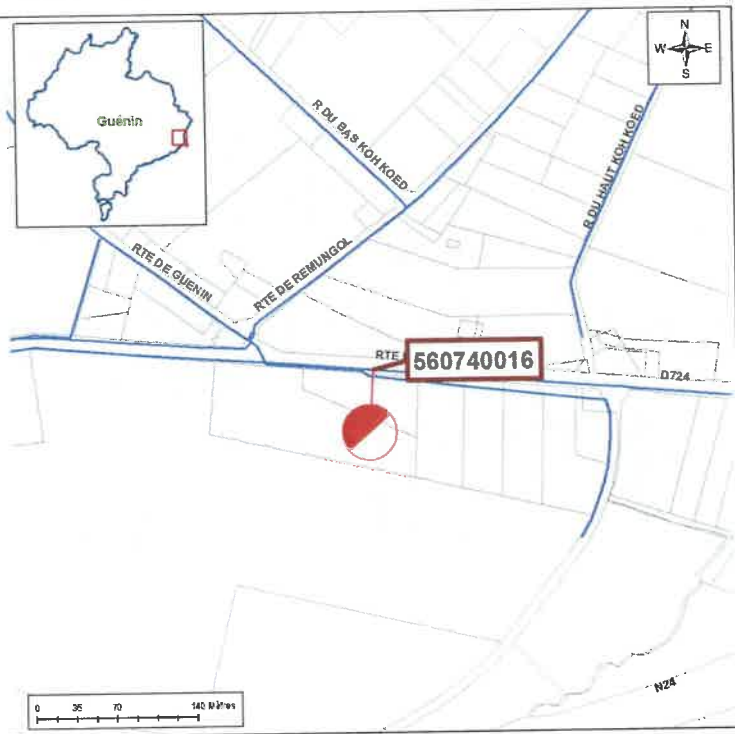

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
22/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Contrôle de la purge	
22/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740017

Adresse : GUENIN

ROUTE DE LA LANDE DE TELLENE


Identifiant Exploitant :HYD_0020118113 Lat: 47.89524 Long: -2.93824

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hermes
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Fonte

Mesures	19/07/2019 15:22		
Pression statique	2.5		
Débit mesuré en m3/h	64		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.7		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

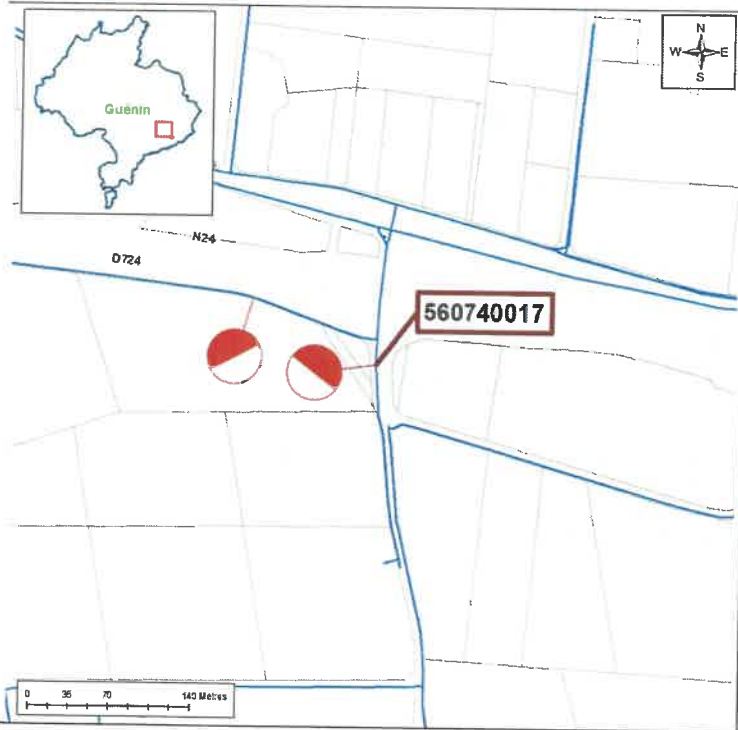

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
19/07/2019	Vérification PI / BI	Manœuvre du PI Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740018

Adresse : GUENIN

ANCIENNE RN 24, FACE USINE FLOCH


Identifiant Exploitant : HYD_0020118114 Lat: 47.89569 Long: -2.93971

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hermes
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Fonte

Mesures	19/07/2019 15:45		
Pression statique	2.1		
Débit mesuré en m3/h	61		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.4		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser : Capot / coffre à changer

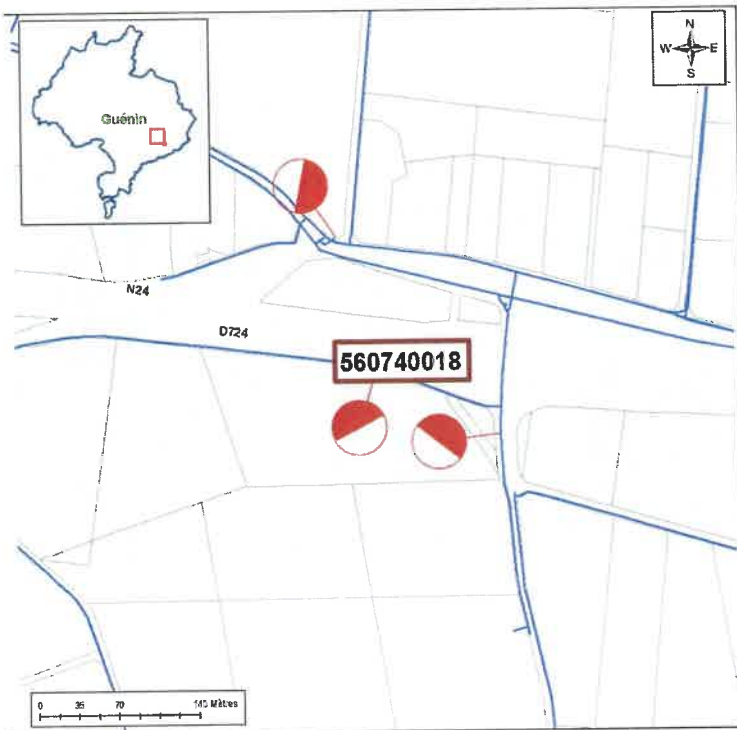

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Graissage du verrou Manoeuvre du PI Contrôle de la purge	
19/07/2019	Vérification PI / BI	Manoeuvre du PI Contrôle du débit / pression Purge du réseau	
21/02/2018	Entretien PI	Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	capot abîmé. réparer.,
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manoeuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740019

Adresse : GUENIN

BONVALLON - ENTRE USINE FLOCH ET RESTAURANT


Identifiant Exploitant : HYD_0020118112 Lat: 47.89544 Long: -2.94487

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hermes
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Fonte

Mesures	19/07/2019 15:57		
Pression statique	2.1		
Débit mesuré en m3/h	64		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

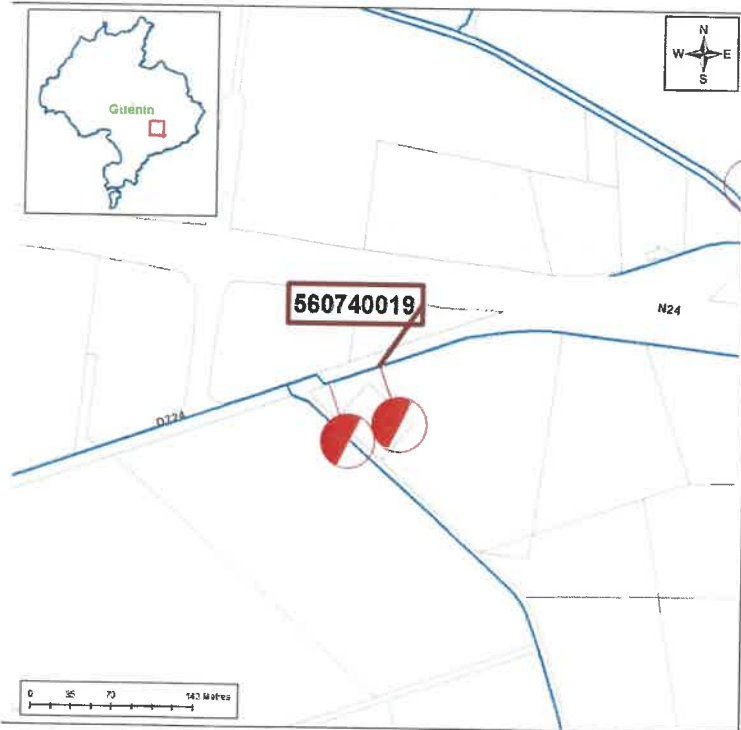

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
19/07/2019	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740020

Adresse : GUENIN

BONVALLON - FACE RESTAURANT


Identifiant Exploitant : HYD_0020118111 Lat: 47.89527 Long: -2.94545

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-mousson / Hermes
 Diamètre : 100
 Date pose :
 Diamètre/Nature canalisation : 150 / Fonte

Mesures	19/07/2019 20:11		
Pression statique	1.7		
Débit mesuré en m3/h	61		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	2.2		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

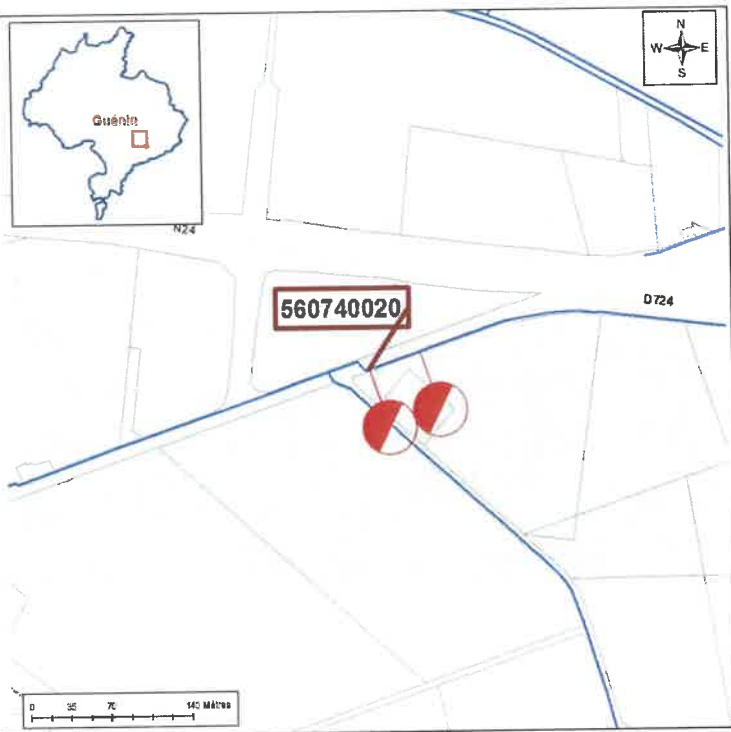

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
19/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
19/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Graissage des bouchons Manœuvre du PI Contrôle de la purge	
21/02/2018	Entretien PI	Manœuvre du PI Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
21/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

Vérification et entretien Poteau d'incendie - N° 560740021

Adresse : GUENIN

PI : 56074 021;


Identifiant Exploitant :HYD_0020118184 Lat: 47.90169 Long: -3.01345

Caractéristiques :

Nature : Poteau d'incendie
 Marque / Modèle : Pont-a-Mousson /
 Diamètre : 100
 Date pose : 08/06/2010
 Diamètre/Nature canalisation : 160 / Pvc

Mesures	17/07/2019		
	16:04		
Pression statique	2.1		
Débit mesuré en m3/h	63		
Pression dynamique au débit mesuré en bar	1.3		
Débit requis	Oui		
En service	Oui		

Travaux à réaliser :

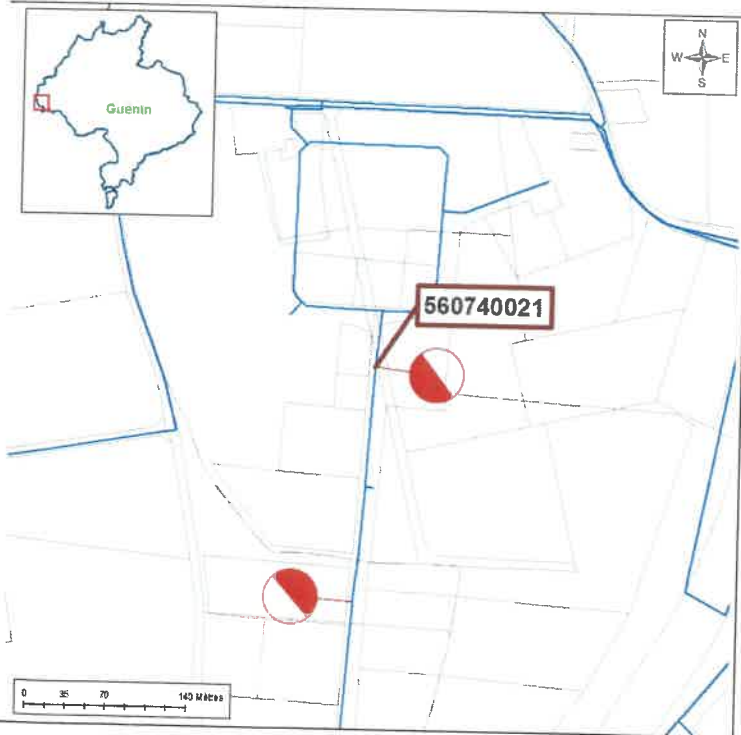

Date	Nature	Opération réalisée	Rapport du technicien
17/07/2019	Vérification PI / BI	Contrôle du débit / pression Manœuvre du PI Purge du réseau	
17/07/2019	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge Manœuvre du PI	
23/02/2018	Entretien PI	Graissage des bouchons Graissage vis de manoeuvre Contrôle de la purge	
20/02/2017	Entretien PI	Graissage vis de manoeuvre Manœuvre du PI Graissage des bouchons Contrôle de la purge	

COUVERTURE ARRIVÉ
le 15 FEV. 2020
MAIRIE de GUENIN

3. TRAVAUX A EFFECTUER SUR LES HYDRANTS

N° / Diamètre / Adresse	Marque	Modèle	Travaux à effectuer
560740002 / 100 / BODIMON / KERVIHAN	Pont-a-mousson	Tri ajax	Refaire peinture
560740004 / 100 / SCODEGUY RTE KERCHASSIC	Pont-a-mousson	Hydro	Refaire peinture
560740005 / 100 / KERCHASSIC VILLAGE	Pont-a-mousson	Hydro	Refaire peinture
560740008 / 100 / CARREFOUR RTE DE LANVAUD - RD 197	Pont-a-mousson	Hermes	Numérotation à réaliser sur hydrant
560740009 / 100 / PLACE DE LEGLISE	Bayard	Emeraude	Refaire peinture
560740010 / 100 / CARREFOUR RUE ST IVY ET RUE ST GUEN	Pont-a-mousson	Tri ajax	Etanchéité de la tête à reprendre
560740013 / 100 / PI : 56074 013;	Bayard	Emeraude	Refaire peinture
560740015 / 100 / BONVALLON	Bayard	Emeraude	Numérotation à réaliser sur hydrant
560740018 / 100 / ANCIENNE RN 24,FACE USINE FLOCH	Pont-a-mousson	Hermes	Capot / coffre à changer